

| BOLLETTINO TECNICO PER IL SERVIZIO | | | | | N.24/2010 16 aprile 2010 | |
|--|---|-------------|--------------|---|-----------------------------|---------|
| Per conoscenza: | Capo Servizio | Carrozziere | Magazziniere | Capo Officina | Accettatore | Tecnici |
| © Ford Motor Company | | | | | | |
| Tutti i diritti sono riservati. | | | | | | |
| Il presente bollettino fornisce esclusivamente informazioni tecniche di servizio. Tutte le operazioni di riparazione e di sostituzione gratuite sono soggette, senza eccezioni, alle singole procedure di garanzia stabilite dalla Ford Company. Le illustrazioni, le informazioni e i dati tecnici contenuti in questa pubblicazione erano corretti al momento di andare in stampa. | | | | | | |
| Oggetto/Anomalia: | Mancate accensioni del motore; Intervallo di servizio candele per veicoli con oltre 20.000 km sul contachilometri | | | | | |
| Modello: | | | | | | |
| Fiesta 2008.75 (07/2008-) - solo con gas di petrolio liquefatto (GPL) | | | | Data di fabbricazione: fino a 04.01.2010 Codice di fabbricazione: fino a AL Stabilimento di produzione: Colonia Stabilimento di produzione: Valencia Motore: 1.4L Duratec-16V (Sigma) | | |
| Fusion 2002.75 (06/2002-) - solo con gas di petrolio liquefatto (GPL) | | | | Data di fabbricazione: fino a 04.01.2010 Codice di fabbricazione: fino a AL Stabilimento di produzione: Colonia Stabilimento di produzione: Valencia Motore: 1.4L Duratec-16V (Sigma) | | |
| Mercati: | tutti | | | | | |
| Sezione: | 303-01A | | | | | |
| Sommario | | | | | | |
| L'usura eccessiva dell'elettrodo di massa della candela causata dall'elevata temperatura di combustione sul motore 1.4L Duratec-16V (Sigma) con applicazione GPL potrebbe causare mancate accensioni del motore. In caso di problemi sui veicoli con oltre 20.000 km sul contachilometri, sostituire le candele (vedere Ricambi necessari) con altre nuove. | | | | | | |
| Gli intervalli delle candele sono stati portati a 40.000 km sulla checklist delle operazioni di manutenzione. | | | | | | |
| Le candele migliorate sono state montate in produzione a partire dal 21.12.2009 (codice di fabbricazione 9E). | | | | | | |
| Ricambi necessari | | | | | | |
| Descrizione | Codice | | | Quantità | | |
| Candela | 1 698 597 | | | 4 | | |
| Tempo di lavoro | | | | | | |
| Descrizione operazione | | | | N. operazione / Tempo | | |
| Smontaggio e montaggio candele (tutte) | | | | 22 484 0 | | |
| Codici di riparazione/richiesta di rimborso | | | | | | |
| Parte causale: | Codice Finis delle candele | | | | | |
| ACES Codice sintomo: | 30 | | | | | |
| OASIS | 611000, 611500, 613000, 613400 | | | | | |